


## Zanda Rustikk Betongtakstein – FDV datablad

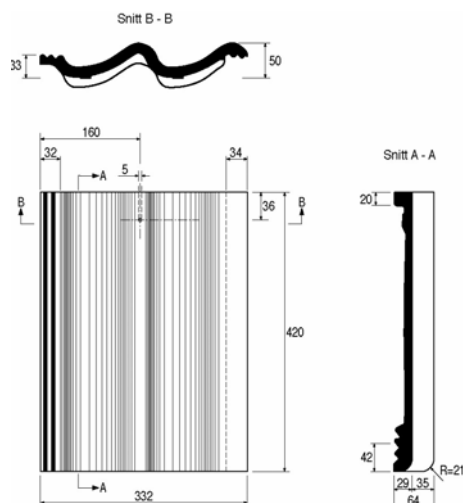

### Farger:

Rustikk Svart, Rustikk Rød, Rustikk Høstrød, Rustikk Perlegrå  
Rustikk Antikk og Rustikk Granitt

### Bedriftsinformasjon:

Produsent:	Monier AS
Internkontroll:	Ja.
Tiknyttet kontrollrådet for betongprodukter:	Ja.
Miljøhensyn:	Ja.
Miljøledningssystem:	Nei.

### Produktinformasjon Normalstein:

Lengde:	420 mm
Bredde:	332 mm
Dekkebredde:	300 mm ± 1 mm
Funksjonell enhet:	1 m <sup>2</sup> tak, tilsier 9,5 til 10,5 normalstein.
Takhelning:	Minimum 15° <sup>(1)</sup>
Lekteavstand:	310 mm til 370 mm <sup>(1)</sup>
Vekt:	Ca. 46 kg pr. m <sup>2</sup> , Ca. 4,6 kg pr. stk.
Forpakning:	4 stk. Pr. pakke, 216 stk. Pr. palle.

Alle opplysninger om vekt, mål, arealer med mer er veiledende. Det vil også kunne være fargeforskjell på de viste bilder og taksteinens faktiske farge.

Det kan vises kalkutfelling (ses som hvite flekker) på det ferdige produkt, dette vil over tid bli fjernet av regnvann. Kalkutslag har ingen innvirkning på steinens kvalitet.

Monier AS produserer takstein etter NS-EN 490, og den prøves etter NS-EN 491. Videre henviser vi til gjeldene leggeanvisning og NBI blad 544.101. del I og II.

<sup>(1)</sup> Avhengig av valgt undertak, trykkehøyde, lokale værforhold og takvinkel!

## Innholdsdeklarasjon:

Materialer	Mengder	Anmerkninger
Sand	> 50%	
Sement	5 – 20%	
Silika	1 – 5%	
Vann	0 – 2%	
Granulat	< 10%	Brent kvarts
Pigment	0 – 2%	Jernoksyd
Acronal	< 1%	Overflatebehandling
Annet	< 0,5%	

## Del av livssyklusen:

1 Ressursforbruk:	Energi	Materialer	Emisjoner til		Innvirkning på mark		
			Mengde	Luft		Vann	
1.1 Råvarer og innsatsvarer:	Olje Gass Strøm Diesel	<b>Cement:</b>	g/kg	g/kg	g/tonn		
		Kalkstein	1500	CO <sub>2</sub>	950	Org. partikler	0,3
		Leire	425	NO <sub>x</sub>	2,8	Oljeprodukter	0,02
		Gass	20	SO <sub>2</sub>	0,9		
1.2 Tilslag:	+ Kjemisk-energi	Sand	56	Stoft	1.0		
		<b>Sand</b>					Sandtak
		<b>Vann</b>					
		<b>Pigment:</b>					
1.3 Gjenvunnet materiale:	Totalt Ca 46 MJ/m <sup>2</sup>	Jernoksid			Sulfatsalter	0,5	
		<b>Silika</b>					
		<b>Vann</b>					
		<b>Overflatebehandling:</b>					
1.4 Opphav:	Norge Europa	Sverige Skottland Tyskland	> 75% < 25%				
<b>2 Produksjon:</b>							
2.1 Produksjonsprosessen	EL 6 MJ/m <sup>2</sup>						
<b>3 Distribusjon av ferdig produkt:</b>							
3.1 Produksjonssted	Slemmestad og Årdal, Norge						
3.2 Transportmåte	Båt, bil med miljøklassifisert motor.						
3.3 Distribusjonsformer:	Direkteleveranse til kunde etter planlagt kjørerute.						
3.4 Emballasje:	Returpaller, krympeplast og strekkbånd i polyetylen 36 g/m <sup>2</sup> tak. Kan tas i retur ved leveranse.						
<b>4 Byggetiden:</b>							
4.1 Byggeproduksjon	Leveres på bakken, eller løftes opp og fordeles på tak. Legges for hånd.						
<b>5 Bruksområdet:</b>							
5.1 Drift	Kontroll av funksjon, er all stein hel. Gjøres etter behov, anbefalt hver vår.						
5.2 Vedlikehold	Mose kan forekomme på takstein på grunn av nedfall fra trær og støv i luften. Særlig på takets skyggeside kan dette være et problem. Mose bør fjernes slik at den ikke bygger seg opp, og demmer opp vann på takflaten. Mose fjernes enklest med en gang snøen er borte, eller før det blir varme i luften. Dette gjøres mekanisk med vann og kost, spyl alltid ovenfra og ned. Mosegroing kan forebygges ved å påføre takflaten mosedrepnde midler. Dette gjøres ved hjelp av sprøyte eller lignende, og må gjentas med jevne mellomrom.						
5.3 Livslengde	Lengre enn 50 år.						
5.4 Garanti	30 år på funksjon, frostbestandighet, styrke og tetthet. J.fr. NS-EN 490 og 491						
<b>6 Riving:</b>							
6.1 Riving av stein	Manuell demontering uten miljørestriksjoner.						
<b>7 Restprodukt:</b>							
7.1 Gjenvinning	Takstein kan gjenvinnes som fyllmasse, eller dreneringsmasse, eller som tilslag i ny takstein.						
<b>8 Avfall:</b>							
8.1 Deponering	Deponering er ikke nødvendig.						

Med forbehold om trykkfeil